



最后更新 2022年10月

EtherCAT<sup>®</sup>是由德国倍福自动化有限公司(Beckhoff Automation GmbH) 授权许可的注册商标和获得专利保护的技术。



・AZ系列 多轴驱动器 DC电源输入 对应EtherCAT



PCIe-8332/8334/8338 (软件: APS-SDK1.9)

EtherCAT通信连接和简单操作的流程。





- (1)实际建构系统时,除了确认构成系统的各机器、设备的规格外,机器设备的使用方式须考虑相对 于额定及性能具备充足的裕度,并采取万一故障时也能将危险减到最低的安全回路等安全对策。
- (2)为了安全地使用系统,请取得构成系统的各机器、设备的手册或使用说明书,并仔细确认「安全 注意事项」、「安全要点」等安全相关注意事项及文件内容。
- (3) 系统应符合的规格及法规或规范,请客户自行确认。
- (4) 未获东方马达总公司允许, 禁止复印、复制、转发本数据之部分或全部内容。
- (5)本数据记载内容,为 2022 年10 月时之最新信息。本数据内容可能因产品改良而未经预告即径行 变更。
- (6)本数据仅记载建立机器通讯连接的步骤,并无记载机器个别操作、设置及配线方式。通讯连接步骤以外的详细内容,请参阅对象产品的使用说明书。



#### ■适用产品

·EtherCAT 对应产品: AZ系列 多轴驱动器 DC电源输入 ※搭载AZ产品的电动传动装置亦适用。

#### ■准备

请准备使用说明书和用户手册。

可至东方马达网站下载。

请根据需要准备相关使用说明书。

1	HM-60259B	AZ系列 功能编
2	HM-60282B	AZ系列 DC电源输入 多轴驱动器 EtherCAT Drive profile 对应 用户手 册

※说明书可能定期更新,请至官网下载最新版本。







**AZ**系列 EtherCAT对应 多轴驱动器

系统配置图





产品	型号
EtherCAT Master Card	PCle-8338 (凌华科技股份有限公司)
设置软件	APS-SDK1.9 (Automation Product Software SDK) (凌华科技股份有限公司)
AZ系列多轴驱动器	AZD2B-KED (AZD2B-KED / AZD□A-KED)
支持软件	MEXE02 Ver.4 ※请使用最新版本

AZD2B-KED \*本手册描述的是2轴类型。







# AZ驱动器的节点地址设定

ADLINK PCIe-833x EtherCAT +AZD□□-KED

AZ驱动器的节点地址设定。 通过切换驱动器正面的旋转开关来设置节点地址。 本手册为连接1台驱动器,将节点地址设定为 1。



# 获取 ESI 文件

**Oriental motor** 

ADLINK PCIe-833x EtherCAT +AZD --KED



## ESI 文件安装和设置

OMRON NJ\_EtherCAT +AZD □ A-KED

1. 将 ESI 档添加到以下文件夹。

 $\[C: \]$  C:  $\$  Program Files (x86) \ADLINK \PCIe833x \EtherCAT \EtherCAT \]

2. 打开 Motion Creator Pro 2 Beta (MCP2 Beta)



3. 按下 『EtherCAT Axis』



设置

**Oriental motor** 

OMRON NJ\_EtherCAT +AZD □ A-KED

4. 按下『Scan Field Bus』



5. 扫描完成后按『确定』



试运转

ADLINK PCIe-833x EtherCAT +AZD□□-KED

1. 按下『Start Field Bus』



## 2. 按下『Single Move』



试运转

ADLINK PCIe-833x EtherCAT +AZD --KED

#### 3. 按下『Set Pos』 (Set Position) 将位置清零



试运转

ADLINK PCIe-833x EtherCAT +AZD□□-KED

### 4. 于『MaxVel』 输入 1000



试运转



5. 在『REL MOVE』的『Forward』和『Backward』输入1000。





6. 在『Axis 0』按下 『Servo on』





ADLINK PCIe-833x EtherCAT +AZD□□-KED





### 8. 按『Backward』确认马达是否反转。 定位运转完成后,检查『Command』和『Position』 是否为0。





### 如要接外部原点传感器与左右极限,请先使用MEXE02对AZ系列驱动器进行设定。

## 1. 打开MEXE02。

连接外部传感器

gi g 🚔	前体中文 -
(a1) MEXE02	× ·
	X m
7 <sup>44</sup> an	
	└────────────────────────────────────



ADLINK PCIe-833x EtherCAT +AZD□□-KED

2. 使用MEXE02从驱动器读取信息



17



### 3. 将『(p6) Direct-IN功能选择』内的DINO、DIN1改成FW-BLK与RV-BLK。

☑ 新规1*   AZ (多轴) EtherCAT对应: Motor/Actuator 10000 P/R - MEXE02 写入至驱动器。请按照指示来完成写入。						
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 通信(C) 工具(I) 支援(S) 帮助(H)						
🛉 🎬 🖯 🖪 🗐 🗂 r'		□ COM1 : 通信端口 (COM1) □ 不明产品		• 套 🍯	+  +	÷
显示/印刷轴数选择 🔘 2轴型 🔵 3轴型 🗿 4轴型						
□ (a5) 屏幕清单 × ▼		(p1) Profile area的对象		× 🛃	(p6) Direct-IN 功	能选择(DIN)
▽ 当前打开的屏幕			Axis1	Axis2	Axis3	Axis4
	1	DIN0 input function	FW-BLK	FW-LS	FW-LS	FW-LS
[例 (pb) Direct-IN 功能选择(DIN)	2	DIN0 inverting mode	不反相	不反相	不反相	不反相
▲ (p1) Profile area的对象	3	DIN0 ON signal dead-time	0 ms	0 ms	0 ms	0 ms
	4	DIN0 1 shot signal	无效	无效	无效	无效
	5	DIN0 composite input function	未使用	未使用	未使用	未使用
▽参数	6	DIN1 input function	RV-BLK	RV-LS	RV-LS	RV-LS
□ 驱动器轴	7	DIN1 inverting mode	不反相	不反相	不反相	不反相
	8	DIN1 ON signal dead-time	0 ms	0 ms	0 ms	0 ms
	9	DIN1 1 shot signal	无效	无效	无效	无效
	10	DIN1 composite input function	未使用	未使用	未使用	未使用
	11	DIN2 input function	HOMES	HOMES	HOMES	HOMES
	12	DIN2 inverting mode	不反相	不反相	不反相	不反相
🖌 (p6) Direct-IN 功能选择(DIN)	13	DIN2 ON signal dead-time	0 ms	0 ms	0 ms	0 ms
- (p7) Direct-00T功能选择(D00T)	14	DIN2 1 shot signal	无效	无效	无效	无效
	15	DIN2 composite input function	未使用	未使用	未使用	未使用



4. 当传感器接线接进驱动器后,可开1/0测试模式,确认接线。

☑ 新规1*   AZ (多轴) EtherCAT对应:Motor/Actuator 1	10000 P/R - MEXE02				- 0 X
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 通信(C) 工具(I)	支援( <u>S</u> ) 帮助( <u>H</u> )				
💼 🍋 🖯 🗐 🗐 🐴 r	▶	- 4	ē 0ff ←  →		
显示/印刷轴数选择 🔘 2轴型 🔵 3轴型 💿 4轴型					
□ (a5) 屏幕清单 × ▼	🛃 (p1) Profile area的对象	× 📝 (p6) Dir	ect-IN 功能选择(DIN)	× 🔁 (m35) D-I/O测试	×
▽ 当前打开的屏幕 🛛 🖉					
№ (m35) D-I/O测试					
	Axis1	Axis2	Axis3	Axis4	
🛃 (p1) Profile area的对象					
	Direct-I/O(D-I/O)	Direct-I/O(D-I/O)	Direct-I/O(D-I/O)	Direct-I/O(D-I/O)	
▽参数		INPUT	INPUT		
── 驱动器轴	Di0:	Di0:	Di0:	Di0:	
	Di2:	Di2:	Di2:		
□./ 家固有区域的灯象 □./ (n2) 基本沿完	Di3:	Di3:	Di3:	Di3:	
…」(p2) 金平 ∞2 …」】(p3) 电动机・机构(坐标/JOG/原点返回	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	
	Do0:	Do0:	Do0:	Do0:	
	Do1:	Do1:	Do1:	Do1:	
	Do2:	Do2:	Do2:	Do2:	
(p8) Remote-I/O功能选择(R-I/O)	扩展输入 (EXT-IN)	扩展输入 (EXT-IN)	扩展输入 (EXT-IN)	扩展输入 (EXT-IN)	
		C Eine		Ein:	
▽监控	Ein.			En.	
····································					
□.测试					
…」「G (m35) D-I/O测试 二 (m36) B-I/O测试					

**Oriental motor** 

ADLINK PCIe-833x EtherCAT +AZD --KED

.确认左极限		『开	始监视』调至0	Ν
新增1   AZ (多数) EtherCAT對唐: Moto     福富(F)    編載(E)    夏春(M)    通訊(C)         董雪         董雪         董雪         董雪         董雪	r/Actuator 10000 P/R - MEXE02 工具(T) 支援(S) 解助(H)	ENTAL MOTOR/Common Virtual CO therCAT訂禮 - Motor/Actuator 10000	M	~
🔁 (a5) 祭菓造業 🗙 🗙	(p1) Profile areathObjec	t		× 1 (m31) D-l/O測試
▽ 富莉打開的屏幕 🛛 🖄				
習(m31) D-l/O測試 ☑ (p1) Profile area的Object	Axis1 Direct-I/O(D-I/O)	Axis2 Direct-I/O(D-I/O)	Axis3 Direct-I/O(D-I/O)	Axis4 Direct-I/O(D-I/O)
マ参数	Di0:PW-BLK	INPUT	Dio:	INPUT Di0: Di1:
State 2014     State 2015     State 2015	□ Di2HOMES □ Di2HOMES □ Di3:FREE OUTPUT □ Do0:ALM-B □ Do1:CRNT □ Do2:MOVE □ mRm Å (EXT-IN)	□ Di2-HOMES □ Di3-FREE OUTPUT □ Do0:ALM-8 □ Do1:CRNT □ Do2:MOVE 	☐ D12: ☐ Di2: ☐ Di3: OUTPUT ☐ Do0: ☐ Do1: ☐ Do2: 推展輸入(EXT-IN) ☐ Ein:	□ Di2: □ Di2: □ Di3: OUTPUT □ Do0: □ Do1: □ Do2: 按限能入(EXT-IN) □ Ein:
▽ 監視 				
(m29) EtherCAT 秋眉藍袍 (Col ● (m30) EtherCAT 整視 ● 波形監視 ● 波形監視 (Avis1) - ⑦ (m32) 波形監視(Avis1) - ⑦ (m33) 波形監視(Avis3) - ⑦ (m35) 波形監視(Avis4) ● 測試 - 聲 (m31) D-1/O測試 - 聲 (m31) D-1/O測試 - 聲 (m32) R-1/O測試	【2] (a7) 参数信息 Quick stop option code (6054 初始値 以Quick stop deceleration() 設定單位 - 反映 即時	Nh) 5085h)浦遗停止。停止後。麟操成Swite	h on disabled +	

#### 20



ADLINK PCIe-833x EtherCAT +AZD --KED

## 6. 确认右极限

● 新畑1   AZ(多糖)EtherCAT對應:Moto	r/Actuator 10000 P/R - MEXE02		hand		
橫套(F) 螺纹(E) 重要(V) 通訊(C)	工具(T) 支援(S) 解助(H)				
n 🛍 🗏 🗎 🗐		NTAL MOTOR/Common Virtual CO therCAT對應 - Motor/Actuator 10000	M ⊕ ON ← →	1	
盧探羅示/印刻軸數 ◎ 質目型 ○ 3回型 ○	4融型				
× 単新算机 (85)	(p1) Profile areastObject			× 昭 (m31) D-I/O測試	
▽ 黨前打開的算篇 🛛 🖄	☑ D-I/O测試模式				
晉(m31) D-I/O測試 ☑ (p1) Profile area的Object	Axis1	Axis2	Axis3	Axis4	
	Direct-I/O(D-I/O)	Direct-I/O(D-I/O)	Direct-I/O(D-I/O)	Direct-I/O(D-I/O)	
	INPUT	INPUT	INPUT	INPUT	
マ参数		Di0:PW-BLK	Di0:	Dio:	
Sub 器軸         《         (p1) Profile area的Object         · manufacturer-specific area的Ob         (p2) 基本設定         (p3) 馬達 · 穆楞(座種/JOG,         (p4) Alarm & Info         《         (p5) I/O 動作 · 功能         《         (p6) Direct-IN 功能還徑         (p7) Direct-OUT 功能還徑         (p8) Remote-I/O 功能選徑         (p9) EXT-IN · VIR-IN · USI         控制器軸         《         (p3) EtherCAT PDO (Rec ^         )         (m28) EtherCAT PDO (Tre         Sing (m27) EtherCAT PDO (Tre         Sing (m28) Et	DrirRV-BLK DrijSFREE OUTPUT Do0:ALM-B Do1:CRNT Do2:MOVE 提展输入(EXT-IN) □ Ein:P-PRESET	□ D1:PW-BLK □ D12:HOMES □ D13:FREE OUTPUT ■ Do0:ALM-8 □ D01:CRNT □ D02:MOVE 握限輸入(EXT-IN) □ Ein:P-PRESET	□ D:1: □ Di2: □ Di3: OUTPUT □ Do0: □ Do1: □ Do2: 推开始入(EXT-IN) □ Ein:	□ Di1: □ Di2: □ Di3: OUTPUT □ Do0: □ Do1: □ Do2: 推現驗入(EXT-IN) □ Ein:	
- (m30) EtherCAT監視	(a7) 參數價度				
<ul> <li>一次(m32) 波形監視(Axis1)</li> <li>-√(m33) 波形監視(Axis2)</li> <li>-√(m34) 波形監視(Axis3)</li> <li>-√(m35) 波形監視(Axis4)</li> <li>-○(m35) 波形監視(Axis4)</li> </ul>	Quick stop option code (605A 初始值 以Quick stop deceleration(6 設定單位	h) 085h)浦道停止。停止後,歸換成Swite	h on disabled •		



ADLINK PCIe-833x EtherCAT +AZD --KED

## 7. 确认原点

新増1*│AZ(多軸)EtherCAT對應 : Moto	or/Actuator 10000 P/R - MEX	E02			
檔案(F) 編輯(E) 查看(V) 通訊(C) :	工具(T) 支援(S) 幇助(H)				
· ` ■ ■ <b> </b> ■ <b> </b>	<b>へ こ</b> COM6 : C	ORIENTAL MOTOR/Common Virtual CON 自)EtherCAT對應 - Motor/Actuator 10000			
選擇顯示/印刷軸數 ● 雙軸型 ○ 3軸型 ○	4軸型				
🔁 (a5) 屏幕清單 🛛 🗙	□ [1] [1] [1] [1] [1] [2] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2	🛃 (p6) Direct-IN 功能選擇 (DIN) 🗙	🛃 (p8) Remote-I/O 功能選擇 (R-I/O) 🗙	🛃 (p2) 基本設定 🗙	🛃 (p3) 馬達・機構(座標
▽ 當前打開的屏幕 🛛 🖄	☑ D-I/O測試模式				
♂(p5) I/O 動作 · 功能					
🍠 (p4) Alarm & Info	Axis1	Axisz	Axis3	Axis4	
(p3) 馬達 · 機構(座標/JOG/原點復	Direct-I/O(D-I/O)	Direct-I/O(D-I/O)	Direct-I/O(D-I/O)	Direct-I/O(D-I/O)	
🛃 (p2) 基本設定 🗸 🗸	INPUT	INPUT	INPUT	INPUT	
▽ 參數	Di0:FW-BLK	Di0:FW-BLK	Di0:	Di0:	
□驅動器軸 ^	Di1:RV-BLK	Di1:FW-BLK	Di1:	Di1:	
- [2] (p1) Profile area的Object	Di3:FREE	Di3:FREE	Di3:	Di3:	
□ manufacturer-specific area pob □ 2) 基本設定	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	
	Do0:ALM-B	Do0:ALM-B	Do0:	Do0:	
	Do1:CRNT		Do1:	Do1:	
	擴展輸入(EXT-IN)		· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	擴展輸入(EXT-IN)	
	Ein:P-PRESET	Ein:P-PRESET	Ein:	Ein:	
控制器軸					
< >					
▽ 監視					
(m27) EtherCAT PDO (Rec 🔺					
1001 (m28) EtherCAT PDO (Tra					
(m23) EtherCAT監視 →■ (m30) EtherCAT監視	? (a7) 參數信息				
→ 波形監視	STOP input action				
	初始值 减速停止				
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	設定單位				
	-				
□ 程 (m32) R-I/O測試	反映				
· ·	即時				



## 8. 重复传感器测试动作,看上位软件是否有抓到信号。

连接外部传感器





ADLINK PCIe-833x EtherCAT +AZD --KED







## 2. 出现如下图,选择『SDO Dictionary』。

A Slave Operation PCIe-8338 E	EtherCAT CardNo 0 Slave ID 0			• •
General Slave PDO ESC F	Register Operation SDO Di	ctionary		
Slave 0 Information				
Slave State Control				
Current state	Set state	拉丁『CDO Diet	ionory I	
OP	Init Pre-OP	」 文下『SDU DICL	ronar y _	
	Safe-OP OP			
-Remote Update				
Note:Before starting to please disable autore board parameter.	o remote update, ecovery function by			
Password				
	Download			



### 3. 以读取Vendor ID为例

A Slave Oper	ation PCIe-8338	EtherCAT CardNo 0 Slave ID 0					••
General Sh	ave PDO ESC	Register Operation SDO Dictionary					
Index	SubIndex	Description	Value	Data Type	Bit Length	Access*	PDO Map II ^
0×1000	0	Device type	4294902162	Unsigned32	32	R.R.R	-
0×1001	0	Error register	0	Unsigned8	8	R .R .R	
0x1008	0	Manufacturer device name	AZD2B-KED	VisibleString	256	R.R.R	
0x1009	0	Manufacturer Hardware version	52983491604054	VisibleString	64	R.R.R	
0×100A	0	Manufacturer Software version	52983491604054	VisibleString	64	R.R.R	
0×1018	0	Identity Object	4	Unsigned8	8	R.R.R	
0×1018	1	Vendor ID	702	Unsigned32	32	R.R.R	
0×1018	2	Product Code	5108	Unsigned32	32	R.R.R	
0×1018	э	Revision Number	1114112	Unsigned32	32	R .R .R	
0×1018	4	Serial Number	0	Unsigned32	32	R.R.R	
0x10F1	0	Error Settings	2	Unsigned8	8	R.R.R	
0×10F1	1	Local Error Reaction	0	Unsigned32	32	RW.RW.RW	,
0x10F1	2	Sync Error Counter Limit		- 0	~ <sup>6</sup>	RW.RW.RW	,
0x1600	0	Axis1 Receive PDO Mapping 1	0.00	- 0	^	RW.R.R	
0x1600	1	Mapping entry 1	≡ 程式設計人員 2			RW.R.R	
0×1600	2	Mapping entry 2			2	RW.R.R	
0x1600	3	Mapping entry 3			2	RW.R.R	
0x1600	4	Mapping entry 4	702 RW.R.R				
<	_			10	<b>c</b> -		>
- SDO Rea	nd Configurat	ion					
Inde	x SubIndex	Bit Length Data Type Value	HEX 28E		Data Typ	e va	lue
0× 1018	1	32 U32 V 702			Boolean	~	
		Read	OCT 1 276			w	rite
Note: Colu only, Safe	imn "Access' OP read only	means access capability of PreOP, SafeOP and OP the and OP read only.	ese three EtherCAT s	tates,for instal	ree "R.R.R"	means PreO	P read
AD	LINK   Leadir	ng Edge Computing		0x0	00002BE	ORIENTAL MC	TOR CO., LTD.



修订记录	内容
2022 年10 月	作成

#### 东方马达中国总公司 欧立恩拓电机商贸(上海)有限公司

上海市长宁区古北路666号嘉麒大厦12楼 200336

#### 华东

上海 电话 021-6278-0909 传真 021-6278-0269 苏州 电话 0512-6818-3151 传真 0512-6818-5142 杭州 电话 0571-8650-9669 传真 0571-8650-9670 厦门 电话 0592-523-6001 传真 0592-523-6010

#### 华中

武汉 电话 027-8711-9150 传真 027-8711-9141

华北·东北

#### 华南

深圳 电话 0755-8882-9008 传真 0755-8368-5057 广州 电话 020-8739-5350 传真 020-8739-0892 东莞 电话 0769-2882-0215 传真 0769-2882-0235



**官方微信** ・免费目录申请 ・线上选型工具

・电动机小知识

客户咨询中川 产品订购・技术咨询・目录索取 400-820-6516 (中文) 400-821-3009 (日文)

网址: www.orientalmotor.com.cn E-mail:sales@orientalmotor.com.cn 24Y 2K 2.35T L-041CPCP

欧立恩拓电机商贸(上海)有限公司是日本东方马达株式会社在中国设立的全资子公司。